

Boiler Turbo Flux 16 Lts - Código Falla E2

RESUMEN

SITUACIÓN

Código Falla Error E2

METODO

Revisión de componente

TIEMPO

10 minutos

MODELO(S)

MBF16AF – MBF16AG

**OBSERVACIONES
ADICIONALES**

Equipo con falla, Revisión de sellos y asientos en asientos en válvulas solenoides
Código Falla E2

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler Turbo Flux 16 Lts - Código Falla E2

Procedimiento


- 1 Ubicar Válvula principal de gas

Cerrar suministros de gas



- 2 Retirar tornillos para inspección de componente

Revisar que el diafragma no se encuentre roto o dañado

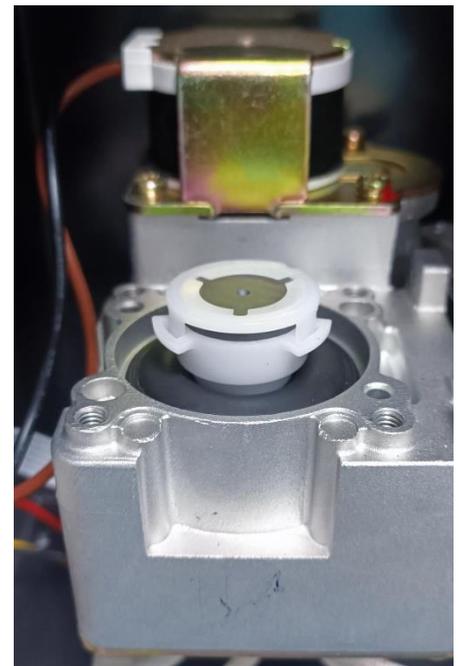

Boiler Turbo Flux 16 Lts - Código Falla E2

3

Al cerrar, asegúrese de realizar un ajuste de los tornillos de forma cruzada para garantizar un cierre hermético.

